



SERVICE INFORMATION LETTER

SIL-A2019002_07/11/2019

Oggetto : ERRORE X35

E' stato osservato che alcuni veicoli equipaggiati con tachigrafo SE5000-8 e sensore di movimento Continental Kitas 4.0 presentano errori intermedi x35.

"x35" è uno dei codici di errore in 1Ctachigrafi relativi al sensore di movimento.

I 3 eventi che potrebbero attivare l'errore x35 in modo intermittente quando il veicolo non è in marcia sono i seguenti:

a. Connessione tachigrafo / sensore

Connessione intermittente sul cablaggio tra tachigrafo e sensore intermittente. Questo errore non è comune probabilmente appare anche quando il veicolo sta guidando.

b. Ispezione in officina

Durante l'ispezione del sistema in un'officina, il cavo del sensore viene rimosso per l'ispezione e il test, pertanto, l'alimentazione al sensore viene interrotta. Ciò farà registrare una penalità sul KITAS 4 per un periodo di tempo fisso. Di conseguenza, dopo la riconnessione, il SE5000-8 imposterà il codice di errore x35 attivo poiché KITAS 4.0 non risponde alla richiesta di comunicazione come previsto. Non appena il KITAS 4.0 ritorna dallo "stato di penalità", almeno 2 minuti dopo riconnessione, la comunicazione viene ripristinata. Funzionalità e integrità del sistema non sono colpiti.

c. Standby del tachigrafo (modalità sospensione)

In rare occasioni in cui l'apparecchiatura di registrazione è standby, SE5000-8 e KITAS 4.0 possono avere problemi di comunicazione. Ciò provoca uno stato di penalità del sensore e si manifesterà su SE5000-8 con il codice di errore x35 attivo

La comunicazione viene ripristinata e l'errore viene disattivato ma rimarrà nella memoria SE5000-8, questo è visto nella stampa tecnica come un errore x35 con durata di 0h00min.

La funzionalità e l'integrità del sistema non vengono influenzate.

Per evitare che l'evento x35 si verifichi in SE5000-8 disabilitiamo la modalità di standby eseguendo l'applicazione MK3 sul tablet ->"Leggi e modifica" Scorrere fino a pagina 12 e selezionare "Modalità sospensione - Disabilita" come mostrato di seguito.

NB è Richiesta la versione SFW dell'Optimo 5.6*

Per aggiornare il tuo Optimo contatta il numero 335 6294361